



К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист. Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Данное руководство по монтажу предназначено для модели: **003** (GK46TIPSC)

Общие указания




При установке в конструкциях из горючих материалов необходимо строго соблюдать нормы и правила монтажа низковольтной проводки и противопожарной защиты.

Заводская табличка

Заводская табличка находится рядом с табличкой со схемой подключения.

- ▶ Входящую в комплект поставки вторую заводскую табличку следует наклеить в доступном месте за передней панелью расположенной внизу мебели.

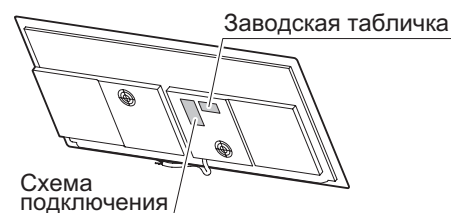

Принадлежности

Название	№ арт.
Набор защитного вентиляционного щитка для ширины ниши 800–900 мм	H6.2123


Подключение к электросети




Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом согласно нормам и стандартам для низковольтных электрических цепей и требованиям местной электроснабжающей организации.

Готовый к подключению прибор должен включаться только в розетку с заземлением, установленную согласно инструкции. В домашней электропроводке необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с раствором контактов 3 мм. Выключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые провода, считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные отдельно нулевой и защитный провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.

- ▶ Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.
- ▶ Прибор имеет питающий кабель, подсоединяемый к ответвительной коробке, установленной покупателем.

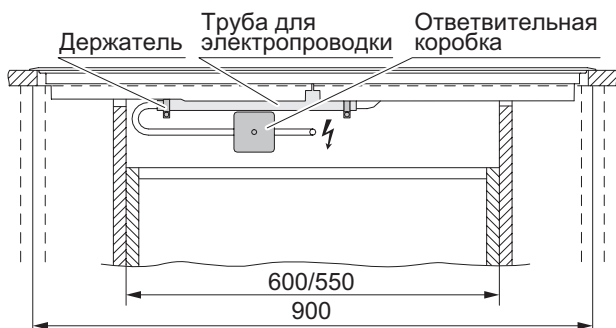

AUS / NZ

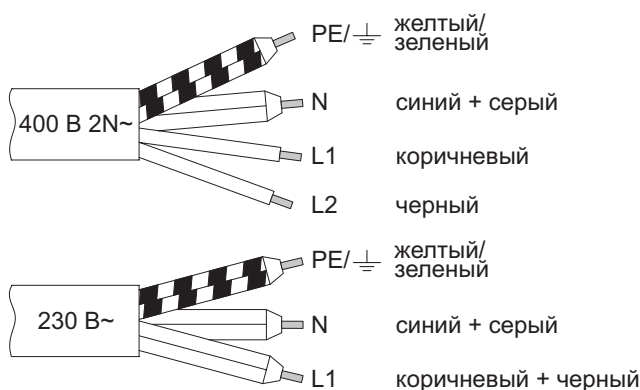

Сообщение об ошибке U400



Фланцевое соединение:



К соединительному зажиму подсоединен фазовый провод для нулевого провода.
Быстро отсоединить прибор от сети!

**Монтаж****Указания**

- Рабочая поверхность должна быть ровной.
- Для обеспечения хорошей вентиляции под прибором следует оставить не менее 2 см свободного пространства.
- Для встраиваемого ниже элемента рекомендуется мебельный элемент с шириной 900 мм.

Установка

Расположение конфорок подлежащей встраиванию варочной панели может отличаться от изображенной панели!

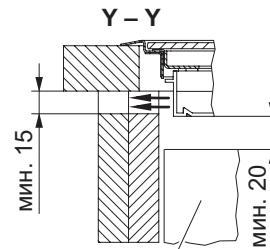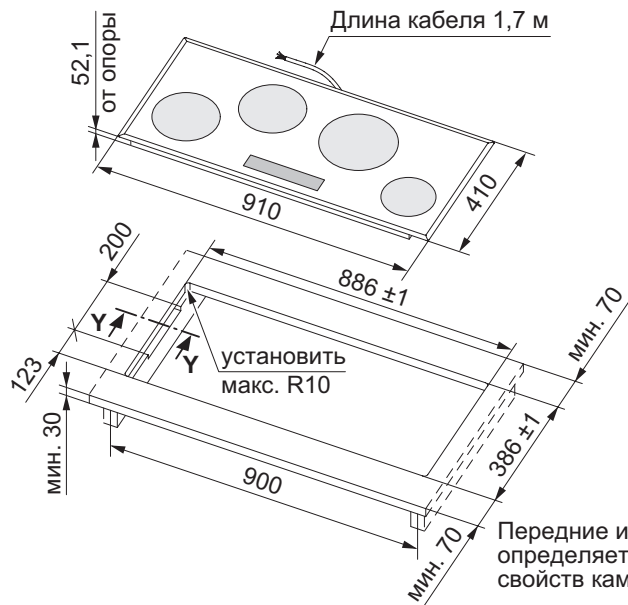

Выдвижной ящик/мебель

Отверстия в боковых стенах слева/справа при ширине ниши 900 мм, необходимо для вентиляции прибора.


Передние и задние перемычки армированы снизу. Ширина перемычек определяется изготовителем каменного покрытия. В зависимости от свойств камня минимальная ширина перемычек может варьироваться.

1. Точно вырезать отверстие для встраивания.
2. Осторожно вложить прибор в отверстие для встраивания и хорошо прижать к рабочей поверхности.



Со встроенным снизу выдвижным ящиком или мебелью относительно подвода охлаждающего воздуха

Для обеспечения хорошей вентиляции под прибором следует оставить не менее 2 см свободного пространства.

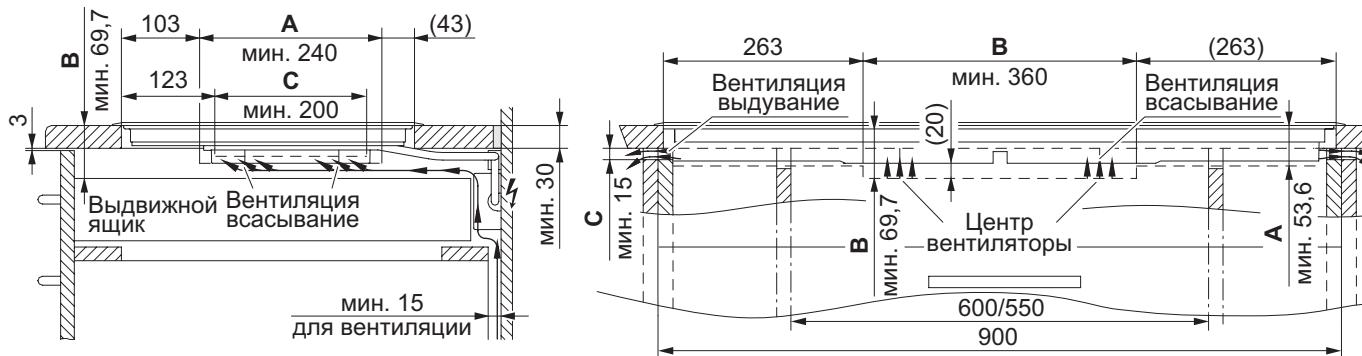

- A** Необходимое пространство под рабочей поверхностью для прибора, только при ширине ниши 600/550 мм.
- B** Необходимое пространство под рабочей поверхностью для вентиляции прибора.
- C** Необходимое вентиляционное сечение в боковых стенах слева/справа. Приборы и элементы мебели в соседних нишах не должны закрывать это вентиляционное сечение.

С защитным щитком под вентилятором

Для защиты отверстий вентиляторов и в области сетевого кабеля рекомендуется использовать защитный щиток (см. «Принадлежности»).

