



К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист. Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

## Область применения

Данное руководство по монтажу предназначено для модели: **975 (GK36TIPS)**


## Общие указания

При установке в конструкциях из горючих материалов необходимо строго соблюдать нормы и правила монтажа низковольтной проводки и противопожарной защиты.

## Заводская табличка

Заводская табличка находится рядом с табличкой со схемой подключения.

- Входящую в комплект поставки вторую заводскую табличку следует наклеить в доступном месте за передней панелью расположенной внизу мебели.

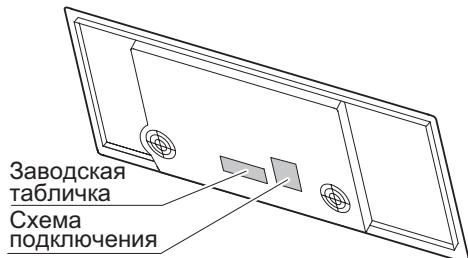



## Принадлежности

Название	№ арт.
Набор защитного вентиляционного щитка	
для ширины ниши 550 mm	H6.1082
для ширины ниши 600 mm	H6.1083
для ширины ниши 825 mm	H6.1084
для ширины ниши 900 mm	H6.1085

## Подключение к электросети

Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом согласно нормам и стандартам для низковольтных электрических цепей и требованиям местной электроснабжающей организации. Готовый к подключению прибор должен включаться только в розетку с заземлением, установленную согласно инструкции. В домовой проводке необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с раствором контактов 3 мм. Выключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые отключают все фазовые провода, считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные раздельно нулевой и защитный провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.

- Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.
- Рабочая высота прибора: не более 2000 м над ур. моря
- Прибор имеет питающий кабель, подсоединяемый к ответвительной коробке, установленной покупателем.

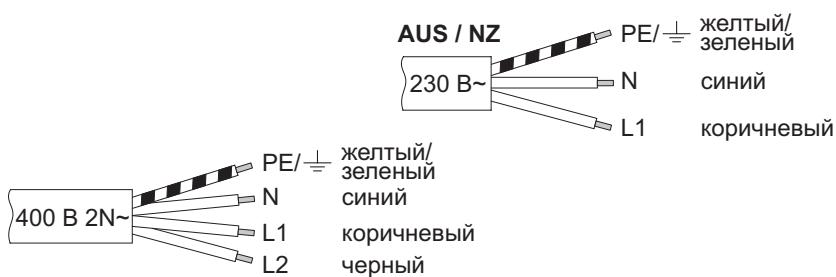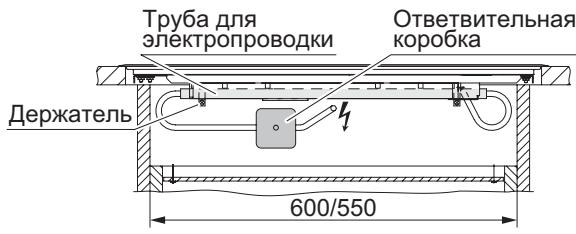

## Сообщение об ошибке U400



Фланцевое соединение:

К соединительному зажиму подсоединен фазовый провод для нулевого провода.  
Быстро отсоединить прибор от сети!




## Монтаж

### Указания

- Рабочая поверхность должна быть ровной, это обеспечивает герметичность и не позволяет просачиваться жидкости.
- Для обеспечения хорошей вентиляции под прибором следует оставить не менее 17,5 мм свободного пространства.

### Установка


Расположение конфорок подлежащей встраиванию варочной панели может отличаться от изображенной панели!

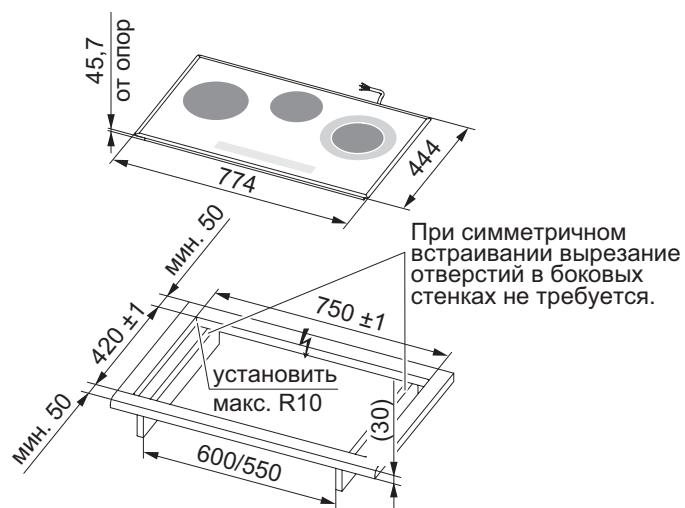

1. Точно вырезать отверстие для встраивания.
2. Осторожно вложить прибор в отверстие для встраивания и хорошо прижать к рабочей поверхности.



**Со встроенным снизу выдвижным ящиком или мебелью относительно подвода охлаждающего воздуха**  
Для обеспечения хорошей вентиляции под прибором следует оставить не менее 17,5 мм свободного пространства.

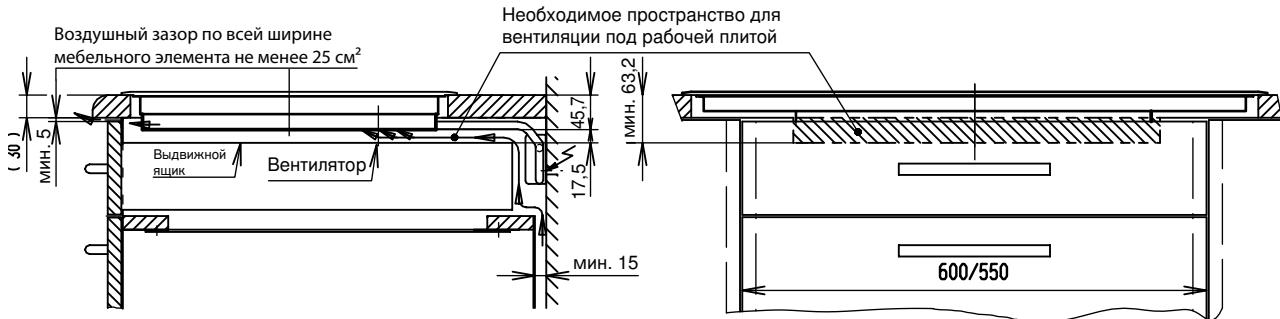

**Встраивание защитного вентиляционного щитка в 3-мм вентиляционную щель на лицевой стороне**  
(см. «Принадлежности»)

 Для обеспечения достаточной вентиляции варочной поверхности требуется защитный вентиляционный щиток. Расстояние между нижней стороной прибора и защитным вентиляционным щитком должно составлять не менее 17,5 мм.

